

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

MASINA DE SLEFUIT PERETI SI TAVANE
MANER EXTENSIBIL







TWS10501

INDUSTRIAL



1050W

Simbolurile din manualul de instrucțiuni și etichete de pe instrumentul electric

	Dublu izolat pentru protecție suplimentară.
	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	CE conformitate.
	Purtați ochelari de protecție, protecție pentru auz și mască de praf.
	Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate cu deșeurile menajere. Vă rugăm să reciclați unde există facilități. Consultați autoritatea locală sau comerciantul cu amănuntul pentru sfaturi de reciclare.
	Alertă de siguranță. Utilizați numai accesoriile acceptate de producător.



AVERTISMENT Citiți toate avertismentele de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea avertismentelor și a instrucțiunilor poate provoca șocuri electrice, incendii și / sau vătămări grave.

Salvați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe ulterioare. Termenul "sculă electrică" din avertismente se referă la unealta electrică acționată de rețea (cu cablu) sau la unealta electrică acționată cu acumulator (fără fir).

1. SIGURANȚA SPAȚIULUI DE FUNCȚIONARE

> Păstrați zona de lucru curată și bine luminată. Zonele aglomerate sau întunecate predispun accidente.

> Nu utilizați unelte electrice în medii explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau a prafului care pot fi explozive. uneltele electrice creează scânteii care pot aprinde praful sau fumul.

> Țineți copiii și spectatorii departe în timpul funcționării unei unelte electrice. neatenția va poate face să pierdeți controlul.

2. SIGURANȚA ELECTRICA

> Conectorii pentru uneltele electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată mufa în nici un fel. Nu utilizați niciun adaptor pentru uneltele cu împământare. Mufele montate și prizele corespunzătoare vor reduce riscul de electrocutare.

> Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate, cum ar fi conductele, radiatoarele, gamele. Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dvs. este legat la împământare.

> Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau la condiții umede. Apă care a intrat într-o unealtă electrică va crește riscul de electrocutare.

> Nu abuzați de cablu. Nu utilizați niciodată cablul pentru a transporta, trage sau scoate din priză instrumentul electric. Țineți cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuțite sau componente în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.

> Atunci când utilizați o sculă electrică în aer liber, utilizați un prelungitor adecvat pentru utilizare în exterior. Folosirea unui cablu adecvat pentru utilizarea în exterior reduce riscul de electrocutare.

> În cazul în care este inevitabilă utilizarea unei unelte electrice într-o locație umedă, utilizați un întrerupător de protecție împotriva scurgerilor de împământare. Utilizarea unui întrerupător de protecție împotriva scurgerilor de împământare reduce riscul de electrocutare.

3. SIGURANȚA PERSONALĂ

- > Stați vigilent, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când folosiți unelte electrice. Nu utilizați unelte electrice în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul funcționării uneltelor electrice poate duce la răni grave.
- > Folosiți echipament personal de protecție. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi. Echipamentele de protecție cum ar fi masca de praf, încălțămîntea de protecție antiderapantă, casca tare sau protecția auditivă folosită în condiții adecvate vor reduce vătămările corporale.
- > Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziție oprită înainte de conectarea la sursa de alimentare și / sau acumulatorul, prin ridicarea sau transportul uneltei. Transportarea uneltelor electrice cu dispozitivul de acționare pe comutator sau alimentarea cu energie a uneltelor electrice care au comutatorul sporesc accidentele.
- > Scoateți orice cheie de reglare înainte de a porni mașina. O cheie atașată unei părți rotative a uneltei electrice poate duce la vătămări corporale.
- > Nu va extindeți. Păstrați piciorul și echilibrul în orice moment. Acest lucru permite un control mai bun al uneltei electrice în situații neașteptate.
- > Imbracați-va corect. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul, îmbrăcămintea și mănușile departe de componentele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părțile în mișcare.
- > Dacă sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea instalațiilor de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător. Utilizarea colectării prafului poate reduce pericolele legate de praf.

4. UTILIZAREA ȘI ÎNTREȚINEREA INSTRUMENTULUI DE FORMARE

- > Nu forțați unealta electrică. Utilizați unealta electrică corectă pentru aplicația dvs. Unelte electrice folosite corect vor face treaba mai bună și mai sigură la viteza pentru care au fost proiectate.
- > Nu utilizați unealta electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o rotește. Orice unealta electrică care nu pot fi controlate cu comutatorul sunt periculoase și trebuie reparate.
- > Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și / sau acumulatorul de la unealta electrică înainte de a efectua reglaje, schimbarea accesoriilor sau stocarea uneltelor electrice. Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a uneltei electrice.
- > Depozitați unelte electrice departe de îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor care nu cunosc instrumentele electrice sau aceste instrucțiuni să opereze unealta electrică. unelte electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.

Verificați nealinierea sau legarea pieselor în mișcare, ruperea pieselor și orice altă situație care poate afecta funcționarea uneltei electrice. Dacă este deteriorat, reparați mașina înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de unelte

electrice necorespunzătoare.

> Mențineți tăietura ascuțită și curată. Uneltele de tăiat corect întreținute, cu muchii ascuțite de tăiere, sunt mai puțin susceptibile de a se lega și sunt mai ușor de controlat.

> Folosiți unealta electrică, accesoriile și uneltele etc., în conformitate cu aceste instrucțiuni, luând în considerare condițiile de

lucru și lucrările care trebuie efectuate. Utilizarea uneltei electrice pentru operațiuni diferite de cele intenționate poate duce la o situație periculoasă.

5.SERVICE

> Asigurați-vă că uneltele electrice sunt întreținute de o persoană calificată care utilizează numai piese de schimb identice.

Acest lucru va garanta menținerea siguranței uneltei electrice.

Avertismente suplimentare privind siguranța

Instrucțiuni privind modul de tratare a prafurilor dăunătoare / toxice generate de șlefuirea frontală, de ex. suprafețe vopsite cu pictură, lemn și metale. Aceste instrucțiuni trebuie să fie urmate de un avertisment că în contactul sau inhalarea acestor pulberi pot pune în pericol sănătatea operatorului și a trecătorilor. Aceste instrucțiuni trebuie să includă utilizarea echipamentului de protecție individuală adecvat.


Chiar și atunci când unealta electrică este utilizată așa cum este prescris, nu este posibilă eliminarea tuturor factorilor de risc rezidual. Următoarele pericole pot apărea în legătură cu construcția și proiectarea unelei electrice:

- a) Defectele de sănătate care rezultă din emisia de vibrații dacă uneltele electrice sunt utilizate pe o perioadă mai lungă de timp sau nu sunt gestionate corespunzător și întreținute corespunzător.
- b) Accidente și daune materiale datorate accesoriilor rupte care sunt sparte brusc.



Avertizare! Această sculă electrică produce un câmp electromagnetic în timpul funcționării. Acest câmp poate, în anumite circumstanțe, să interfereze cu implanturile medicale active sau pasive. Pentru a reduce riscul vătămarilor grave sau minore, vă recomandăm persoanelor care au implanturi medicale să consulte medicul și producătorul de implant medical înainte de a folosi acest instrument electric.


①

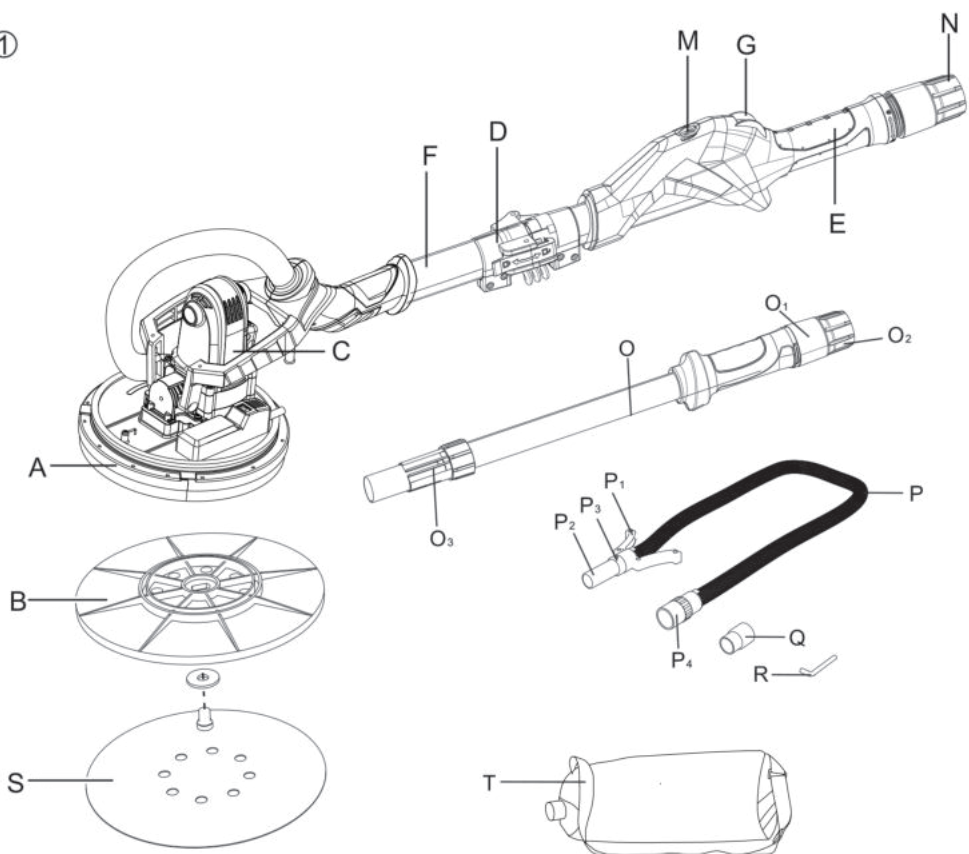


- A.** Cap rotund pentru șlefuire
B. Plăcuță rotundă de șlefuit (sistem cârlig și buclă)
C. Carcasa motorului (auto-aspirare)
D. Blocare îndoită
E. Mâner principal
F. Shaft
G. Comutator pornit / oprit
M. Roată electronică de control al vitezei
N. leșire de extracție a prafului (cu manșon de blocare)

- O.** Arbore de extindere
 1. Mânerul spate
 2. leșire de evacuare a prafului (cu manșon de ajustare)
 3. Sleeve
P. Furtun de vid
 1. Stator
 2. Conector (pre-asamblat) (38 mm)
 3. Inel de reglare a puterii de aspirație
 4. Adaptor de vid (pre-asamblat (47mm)
Q. Adaptor de vid (pre-asamblat (35mm)
 Cheia hexagonală S5
S. Disc rotund de șlefuire
T. sac de praf


②

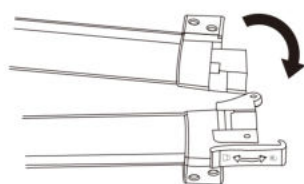

2a


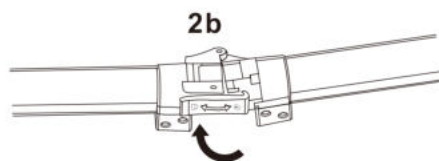


2b


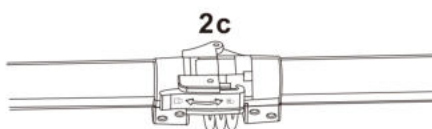


2c

③

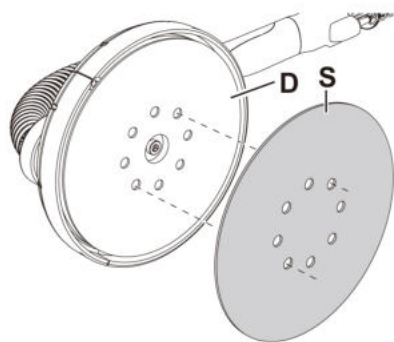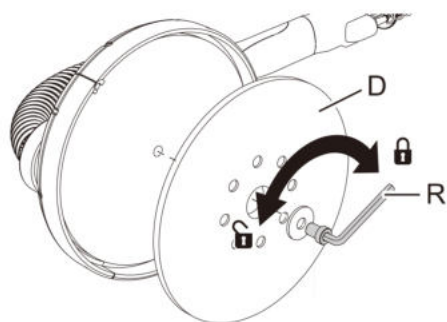


④

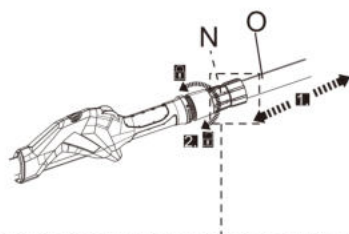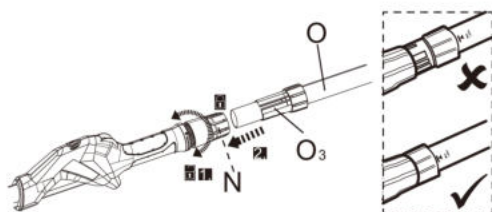


Max
1,65 m




⑤

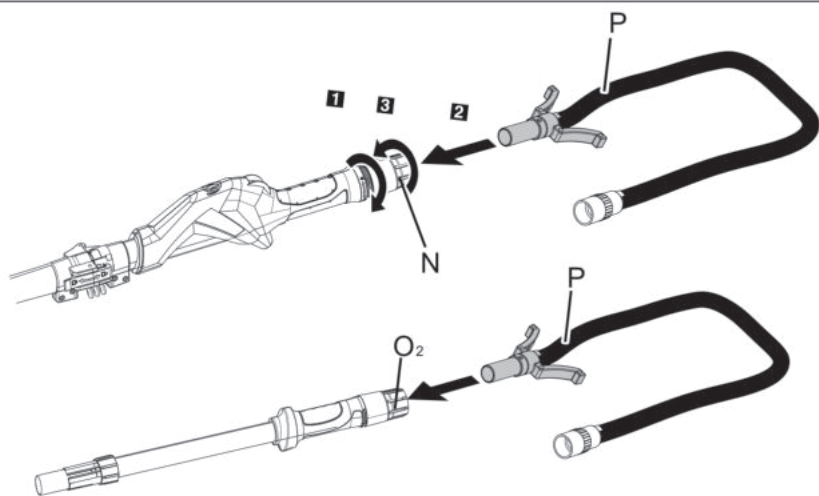


⑥

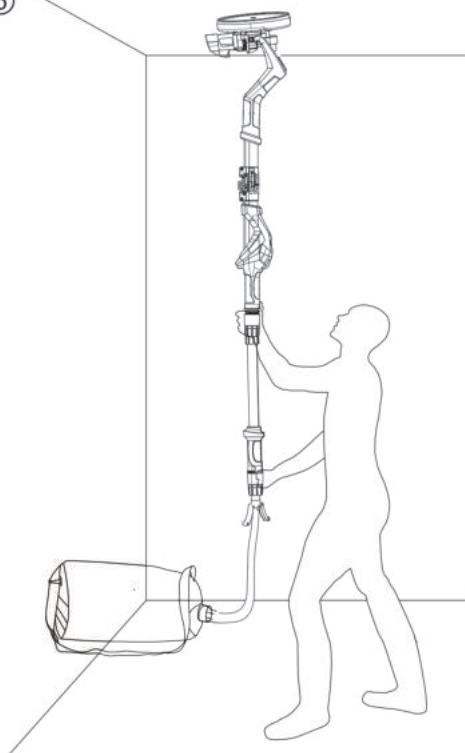


⑦

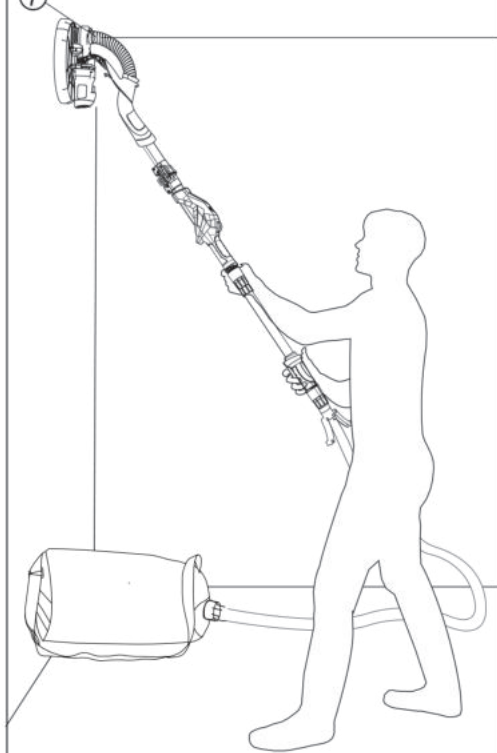


⑧

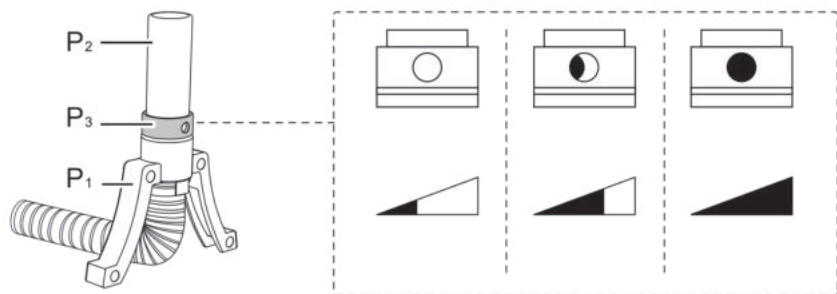

⑨

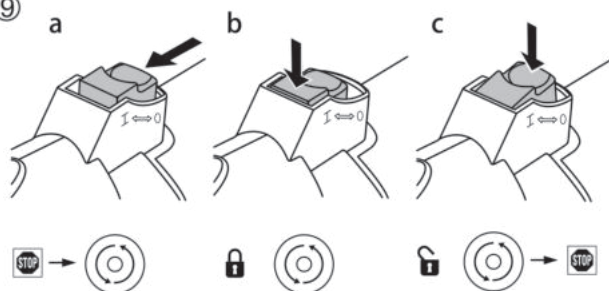

⑩

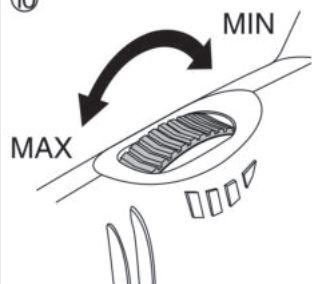

⑪

Tavanul de șlefuire - cum se fixează capul.



SPECIFICATII TEHNICE

Model	TWS10501
Voltaj	220-240V~50/60Hz
Putere	1050W
Viteza de rotație ○	600-2300 min ⁻¹
Suport de slefuire rotundă. Ø	215mm
Clasă de protecție	II □

SIGURANȚĂ

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ



AVERTIZARE! Citiți toate avertismentele de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea avertismentelor și instrucțiunilor poate provoca șocuri electrice, defecțiuni grave și / sau vătămări grave. Salvați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe ulterioare. Termenul "sculă electrică" din avertismente se referă la unealta dvs. electrică cu cablu (cu cablu) sau la mașina de acționare cu acumulator (fără cablu).

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ PENTRU POLIZĂRI

1) INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ PENTRU TOATE OPERAȚIUNILE

a) Această sculă electrică este destinată să funcționeze ca o mașină de lustruit. Citiți toate avertismentele de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile furnizate împreună cu această unealtă electrică. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor enumerate mai jos poate provoca șocuri electrice, defecțiuni grave și / sau vătămări grave.

b) Această unealtă nu este recomandată pentru șlefuire, șlefuire, periere de sârmă sau operațiuni de tăiere. Operațiile pentru care unealta electrică nu a fost proiectată pot crea un pericol și pot provoca vătămări corporale.

c) Nu utilizați accesorii care nu sunt proiectate și recomandate de producătorul uneltei. Doar pentru că accesoriul poate fi atașat la mașina dvs. electrică, nu asigură o funcționare sigură.

d) Viteza nominală a accesoriului trebuie să fie cel puțin egală cu viteza maximă marcată pe unealta electrică. Accesoriile care rulează mai repede decât viteza lor nominală se pot desprinde.

e) Diametrul exterior și grosimea accesoriului trebuie să se încadreze în clasa de putere a uneltei electrice. Accesoriile cu dimensiuni incorecte nu pot fi protejate sau controlate corespunzător.

f) Mărimea arborelui roților, a flanșelor, a plăcuțelor de sprijin sau a oricărui alt accesoriu trebuie să asigure corect axul uneltei electrice. Accesoriile cu găuri de arbore care nu se potrivesc cu axul de montare al uneltei electrice vor rămâne neechilibrate, vor vibra excesiv și pot cauza pierderea controlului.

g) Nu utilizați un accesoriu deteriorat. Înainte de fiecare utilizare, verificați accesoriile, cum ar fi roțile abrazive de crapături și fisuri, plăcuțele de suport pentru fisuri, ruperea sau uzura excesivă, periile de sârmă pentru firele desprinse sau crăpate. Dacă unealta electrică sau accesoriul este scos, verificați dacă există defecțiuni sau instalați un accesoriu nedeteriorat. După inspectarea și instalarea unui accesoriu, poziționați-vă și trecătorii departe de planul accesoriului rotativ și acționați unealta electrică la o viteză maximă fără sarcină timp de un minut. Accesoriile deteriorate se vor sparge în mod normal în timpul acestui test.

h) Purtați echipament de protecție personală. În funcție de aplicație, utilizați un scut de protecție a feței, ochelari de protecție sau ochelari de protecție. După caz, purtați o mască de praf, proteze auditive, mănuși și șorț de magazin capabile să oprească mici fragmente abrazive sau de piesă de prelucrat. Protecția ochilor trebuie să fie capabilă să oprească scurgerea deșeurilor generate de diverse operații. Maska de praf sau respiratorul trebuie să fie capabile să filtreze particulele generate de funcționarea dvs. Expunerea prelungită la zgomot de intensitate ridicată poate duce la pierderea auzului.

i) Păstrați trecătorii o distanță sigură de zona de lucru. Orice persoană care intră în zona de lucru trebuie să poarte echipament de protecție personală.

Fragmentele piesei de prelucrat sau ale unui accesoriu spart pot să scape și să provoace răniri dincolo de zona imediată de operare.

j) Țineți unealta electrică doar prin suprafețe de prindere izolate, atunci când efectuați o operațiune în care accesoriul de tăiere poate intra în contact cu cablajele ascunse sau cu cablul propriu. Un accesoriu de tăiere care intră în contact cu un fir "vii" poate face ca piesele metalice expuse ale unelei electrice să fie "vii" și ar putea oferi operatorului un șoc electric.

k) Poziționați cablul în afara accesoriului de rotire. Dacă pierdeți controlul, cablul poate fi tăiat sau înțepenit și mâna sau brațul dvs. pot fi trase în accesoriul de rotație.

l) Nu puneți unealta electrică în jos până când accesoriul nu se oprește complet. Accesoriul care se rotește poate atrage suprafața și poate scoate unealta electrică de sub control.

m) Nu rulați mașina electrică în timp ce o duceți lângă dumneavoastră. Contactul accidental cu accesoriul de filare ar putea să vă lovească îmbrăcămintea, trăgând accesoriul în corp.

n) Curățați în mod regulat orificiile de aerisire ale unelei electrice. Ventilatorul motorului va trage praful în interiorul carcasei și acumularea excesivă de metal pulverizat poate provoca pericole electrice.

o) Nu utilizați unealta electrică în apropierea materialelor impermeabile. Sparks ar putea aprinde aceste materiale.

p) Nu utilizați accesorii care necesită lichide de răcire. Utilizarea apei sau a altor lichide de răcire poate duce la electrocutare sau șocuri.

Reculul și avertismente

Reculul este o reacție bruscă la o roată rotitoare blocată sau înțepenită, un suport, o perie sau orice alt accesoriu. Strângerea sau prinderea provoacă blocarea rapidă a accesoriului rotativ care, la rândul său, determină forțarea unelei electrice necontrolate în direcția opusă rotirii accesoriului în punctul de legare.

De exemplu, dacă o roată abrazivă este prinsă sau blocată de piesa de prelucrat, marginea roții care intră în punctul de prindere poate săpa în suprafața materialului, determinând astfel roata să iasă sau să se blocheze. Roata poate sări spre operator sau în îndepărtare, în funcție de direcția de mișcare a roții în punctul de strângere. Discurile abrazive se pot sparge, de asemenea, în aceste condiții.

Kickback-ul este rezultatul folosirii abuzive a uneltelor electrice și / sau a unor proceduri sau condiții de funcționare incorecte și poate fi evitat prin luarea măsurilor de precauție adecvate, după cum se arată mai jos.

a) *Mențineți o prindere fermă pe unealta electrică și poziționați corpul și brațul pentru a vă permite să rezistați forțelor de recul. Utilizați întotdeauna mânerul auxiliar, dacă este prevăzut, pentru un control maxim asupra reculului sau a reacției de cuplu la pornire.*

Operatorul poate controla reacțiile de cuplu sau forțele de recul, dacă se iau măsuri de precauție adecvate.

b) *Nu puneți niciodată mâna în apropierea accesoriului rotativ. Este posibil ca accesoriile să poată veni spre mâna dvs.*

c) *Nu poziționați corpul în zona în care se va mișca unealta electrică în cazul în care se produce recul. Kickback-ul va propulsa unealta în direcția opusă mișcării roții în punctul de prindere.*

d) *Aveți deosebită grijă atunci când lucrați la colțuri, muchii ascuțite etc. Evitați să coborâți și să loviți accesoriul. Colțurile, muchiile ascuțite sau bordajul au tendința de a înfunda accesoriul rotativ și de a cauza pierderea controlului sau a reculului.*

e) *Nu atașați lama de ferăstrău cu lanț de ferăstrău sau lama de ferăstrău dințată. Astfel de lame creează recul și pierderea controlului.*

GENERAL

- Acest instrument nu trebuie utilizat de persoane cu vârsta sub 16 ani
- Acest instrument nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea instrumentului de către o persoană responsabilă de siguranța acestora
- Asigurați-vă că copiii nu se joacă cu instrumentul
- Acest instrument nu este potrivit pentru șlefuirea umedă
- **Deconectați întotdeauna mufa de la sursa de alimentare înainte de a efectua orice ajustare sau de a schimba orice accesoriu**

ÎNAINTE DE UTILIZARE

- Înainte de a utiliza instrumentul pentru prima dată, este recomandat să primiți informații practice
- Verificați întotdeauna dacă tensiunea de alimentare este aceeași cu tensiunea indicată pe plăcuța de identificare a unelei (se pot conecta și unele cu o putere de 230V sau 240V la o sursă de alimentare de 220V)
- Folosiți detectoare adecvate pentru a găsi linii de utilități ascunse sau apelați compania locală de utilități pentru asistență (contactul cu conductele electrice poate duce la foc sau șoc electric, deteriorarea unei conducte de gaz poate duce la o explozie, penetrarea unei conducte de apă va provoca daune materiale sau șoc electric)
- Nu lucrați cu materiale care conțin azbest (azbestul este considerat cancerigen)
- Praful provenit din materiale precum vopseaua care conține plumb, unele specii de lemn, mineralele și metalul pot fi dăunătoare (contactul cu sau inhalarea prafului poate provoca reacții alergice și / sau afecțiuni respiratorii operatorului sau trecătorilor); purtați o mască de praf și lucrați cu un dispozitiv de extragere a prafului atunci când este conectabil
- Anumite tipuri de praf sunt clasificate drept carcinogene (cum ar fi praful de stejar și de fag), în special în combinație cu aditivii pentru condiționarea lemnului; purtați o mască de praf și lucrați cu un dispozitiv de extragere a prafului atunci când este conectabil
- Respectați cerințele naționale referitoare la praf pentru materialele cu care doriți să lucrați
- Utilizați cabluri de extensie complet desfăcute și sigure, cu o capacitate de 16 Amperi (UA 13 A)

DUPĂ UTILIZARE

- După oprirea unelei, nu opriți niciodată rotirea accesoriului printr-o forță laterală aplicată împotriva acestuia

UTILIZARE

Arbore

- Rabatați partea frontală și cea din spate împreună (2a).
- Împingeți încuietoarea pliabilă D în poziția corectă și țineți vârful adiacent mânerului (2b)
- Apăsăți încuietoarea de pliere D spre mâner până la capăt. (2c) Desfaceți mânerul prin împingerea încuietorii pliante spre interior.

Înlocuiți placa de șlefuit^③

- Introduceți cheia hexagonală R (dimensiunea 5) în bolțul hexagonal al șurubului de pe blocul de șlefuit

- Țineți complet suportul de șlefuire și apoi rotiți cheia în sens invers acelor de ceasornic pentru a demonta placa.

- Instalați un nou suport de șlefuire prin strângerea șurubului.



Avertizare: Montați numai masca de șlefuire specificată pe mașină. Pentru a asigura o performanță optimă, mașina trebuie să funcționeze la o viteză ușor mai mică timp de câteva minute pentru a face ca suprafața de etanșare să devină perfectă. În timpul acestui proces, particulele de spumă albă vor ieși din capul de șlefuit. Cu toate acestea, acest lucru nu va deteriora aparatul.

Atașarea și schimbarea discului de șlefuit^③

- Așezați discul de șlefuit în centrul plăcuței de șlefuit și apăsați. Orificiile din discul de șlefuit trebuie să fie aliniate cu orificiile de extracție din placa de șlefuit.

- Numai pentru tamburul de șlefuit rotund: efectuați o încercare pentru a verifica dacă discul de șlefuit este fixat în centru.

Arbore de extensie (opțional)^④

- utilizați arborele prelungitor (O) în funcție de funcționarea prevăzută pentru o suprafață de lucru superioară

- slăbiți manșonul de pe orificiul de evacuare a prafului (N) al arborelui superior (F). Nu scoateți manșonul din priză.

- Aliniați maneta din spate (O1) cu mânerul principal (E) și introduceți manșonul (O3) pe arborele prelungitor (O) în orificiul de evacuare (N) cu o mișcare de răsucire până la capăt.

- reglați lungimea arborelui prelungitor (O), dacă este necesar. atenție la marcajul "max 1.65m" pe axul prelungitor. strângeți manșonul (N) după asamblarea / reglarea arborelui prelungitor.

Aspirarea prafului⑤

- Dacă este necesar, scoateți furtunul de vid cu sacul de praf din produs.
- Țineți sacul de praf într-o pungă adecvată pentru gunoi.
- Scoateți încuietoarea de pe sacul de praf și goliți-o în sacul de gunoi.
- Glisați clapeta pe șinele de pe punga de praf și remontați furtunul de vid și sacul de praf la produs.

Instrument standard / control al fluxului de aer⑧

- Mânerul pentru unelte P1 împiedică deteriorarea furtunului atunci când îl puneți deoparte în timpul pauzelor de lucru
- Controlați fluxul de aer prin alunecarea inelului de reglare a puterii de aspirație P3 peste deschiderea în conectorul uneltei P2
- Puterea de aspirare este la nivelul cel mai scăzut când deschiderea este pe deplin vizibilă

Pornirea și oprirea mașinii

- Porniți / opriți mașina de șlefuit a gips-cartonului prin comutatorul G Control electronic al vitezei
 - Reglați viteza prin rotirea roții M, utilizatorul poate alege o viteză diferită pentru suprafața de șlefuire diferită.
 - Controlul vitezei constante Țineți mașina în funcțiune la aceeași viteză cu cea selectată.
- Nu supraîncărcați cu presiune excesivă.

Operațiunile de șlefuire

Odată ce aparatul și aspiratorul sunt instalate și toate măsurile de siguranță și echipamentul sunt pe pozitie, începeți să porniți aspiratorul și apoi mașina. (Dacă utilizați un aspirator cu comutator integrat, porniți pur și simplu aparatul.)

Cap rotund pentru șlefuire⑥

- Începeți șlefuirea și atingeți cu atenție suprafața de lucru cât mai ușor posibil - doar suficient pentru a menține capul de șlefuire în relief.
- Punctul de pivotare al capului de șlefuit permite ca discul de șlefuit să urmeze contururile suprafeței de lucru.

Șlefuirea plafonului⑩

- Puneți banda de cauciuc în tijă pentru a fixa capul (Fig. 11), păstrați-i tamponul de șlefuire și mânerul vertical, păstrați tamponul de șlefuit și plafonul în același nivel, apoi îl putem folosi pentru a șlefui tavanul.

- Cea mai bună tehnică este să utilizați șlefuiți suprapuse și să păstrați capul în mișcare constantă. Nu opriți niciodată prea mult în nici un loc, vor apărea urme. Cu experiență, va fi foarte ușor să creați rezultate excelente.



Asigurați-vă că discul de șlefuire pe care îl utilizați este potrivit pentru sarcină. Hârtia cu granulație prea grosieră poate îndepărta materialul prea repede pentru a putea controla. În timp ce hârtia cu granulație excesivă se poate bloca prea des și nu poate forma suprafața în jos.



Aveți grijă să evitați proiecțiile și unghiile ascuțite etc. Aceasta va șterge șmirghelul și, probabil, va deteriora și buretele de burete.

SERVICIU DE MENTENANTA

- Depozitați unealta în carcasa ei de protecție într-un loc uscat și încastrat, nu la îndemâna copiilor
- Păstrați întotdeauna unealta și cablul curat (în special fante de ventilație)



nu încercați să curățați fantele de ventilație introducând obiecte ascuțite prin orificii



deconectați ștecherul înainte de curățare

MEDIU INCONJURATOR

Nu aruncați unelte electrice, accesorii și ambalaje împreună cu deșeurile menajere

- respectând Directiva europeană privind deșeurile de echipamente electrice și electronice și implementarea acesteia în conformitate cu legislația națională, uneltele electrice care au ajuns la sfârșitul duratei lor de viață trebuie colectate separat și returnate la o instalație de reciclare compatibilă cu mediul


Simboluri

Pe produs, pe eticheta de clasificare și în cadrul acestor instrucțiuni veți găsi, între altele, următoarele simboluri și abrevieri. Familiarizați-vă cu acestea pentru a reduce pericolele, cum ar fi vătămările corporale și deteriorarea bunului.

V~	Volt	mm	Milimetri
Hz	Hertz	kg	Kilogram
W	Watt	dB(A)	Decibel (A-rated)
/min or min ⁻¹	Per minute	m/s ²	Metri pe secunda patrati

 Blocați / strângeți sau fixați

 Deblocare


 Notă / remarcă

 Atenție / AVERTIZARE


 Citiți manualul de instrucțiuni


 Purtați o protecție pentru auz


 Purtați ochelari de protecție

 Purtați o mască de praf


 Purtați mănuși de protecție

 Purtați încălțăminte de protecție împotriva alunecării




 Opriți produsul și deconectați-l de la sursa de alimentare înainte de asamblare, curățare, ajustare, întreținere, depozitare și transport.

 Acest produs este de clasa II de protecție. Asta înseamnă că este echipat cu izolație sporită sau dublă.

 Produsul respectă directivele europene aplicabile și sa realizat o metodă de evaluare a conformității pentru aceste directive.

 Simbolul WEEE. Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate cu deșeurile menajere. Vă rugăm să reciclați unde există facilități. Consultați autoritatea locală sau magazinul local pentru sfaturi de reciclare.

TWS10501 Vedere detaliata:

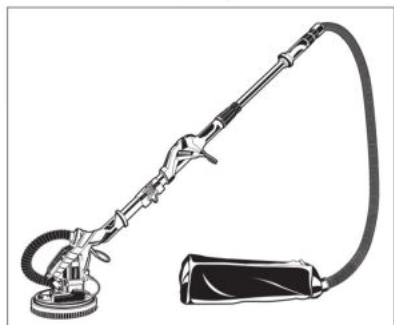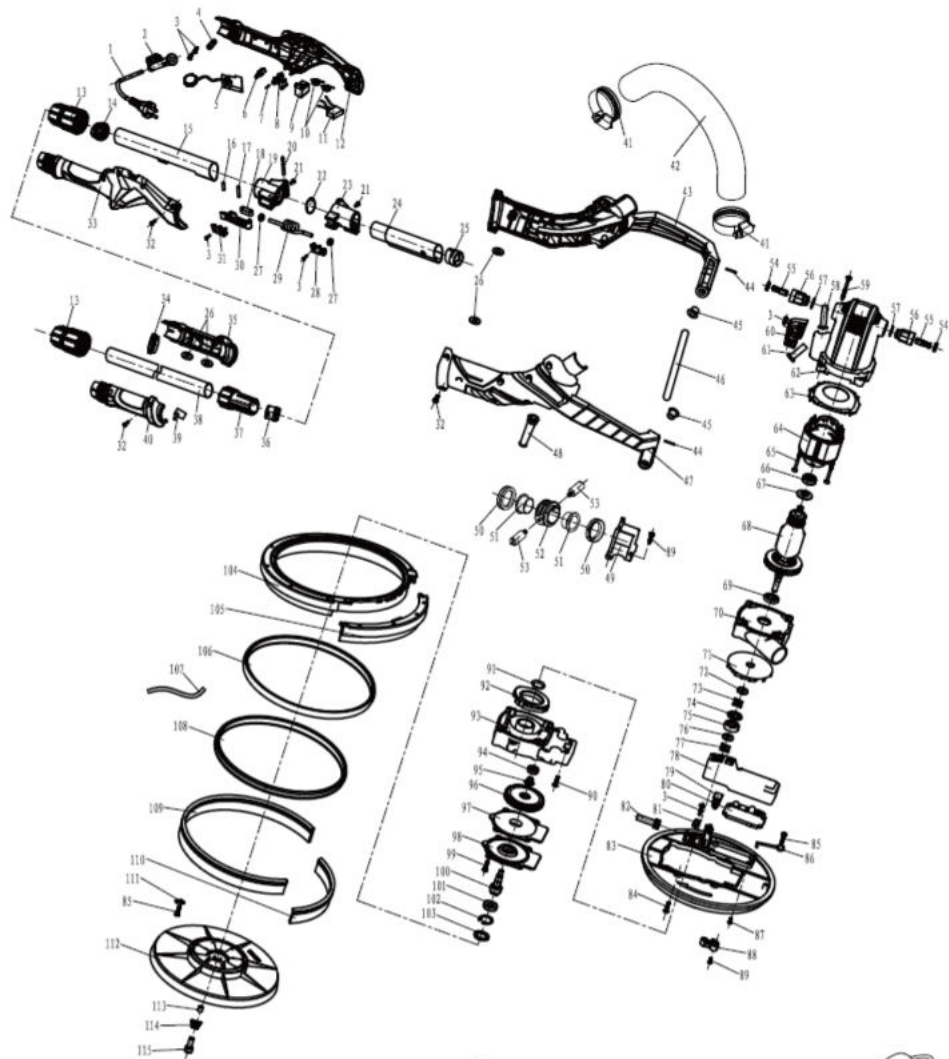

TWS10501 Lista pieselor de schimb

Nr.	Descrierea piesei	Qty
1	Cablu	1
2	manșon de cablu	1
3	surub	8
4	placa de cablu	1
5	regulator de turație electric (pornire moale)	1
6	buton de comutare	1
7	pin	1
8	butonul de comutare	1
9	întrerupător	1
10	inductor	2
11	condensator	1
12	mânerul principal stâng	1
13	surub posterior	2
14	anti-praf manșon	1
15	tub posterior din aluminiu cu canal dublu	1
16	pin	1
17	pin	1
18	brațul de sprijin	1
19	placa de apăsare a cablului spate	1
20	pin rotund	1
21	strângeți bolțul	2
22	o-arc	1
23	capac din cauciuc	1
24	tub fata din aluminiu cu canal dublu	1
25	Tub din aluminiu cu canal dublu	1
26	Șaibă de sigilare	4
27	manșon dublu	2
28	placa de presare a cablului frontal	1
29	cablu	1
30	cheia de fixare	1
31	placa de apăsare a cablului spate	1
32	surub	26

Nr.	Descrierea piesei	Qty
33	mânerul principal dreapta	1
34	Etanșați manșonul de sub mâner	1
35	stânga sub-mâner	1
36	Măneacă de etanșare a sub-mâner	1
37	manșon tub din aluminiu	1
38	canal din aluminiu cu canal unic	1
39	Adjunct mânerul capacului	1
40	dreapta sub-mâner	1
41	cerc	2
42	460 furtun	1
43	suport stâng	1
44	cui spintecat	2
45	capac de cauciuc mic	2
46	bandă de cauciuc	1
47	suport drept	1
48	manșon dublu	1
49	carcasa mică pentru rulmenți	1
50	coroana de amortizare	2
51	coroana de amortizare	2
52	manșon flexibil	1
53	știft de șurub	2
54	capacul suportului pentru perie	2
55	suportul pentru perii	2
56	perie de carbon-220V	2
57	arc	2
58	un singur manșon	1
59	surub	4
60	carcasa	1
61	un singur manșon	1
62	carcasa	1
63	inel anti-vânt	1
64	stator-220V	1
65	surub	2

TWS10501 Lista pieselor de schimb


Nr.	Descrierea piesei	Qty
66	rulment627	1
67	placă anti-vânt	1
68	rotor-220V	1
69	inel de etanșare	1
70	capacul ventilatorului	1
71	lama ventilatorului	1
72	saiba	1
73	capac de lana	1
74	placă anti-vânt	1
75	rulment	1
76	Arcul rotorului	1
77	capac de lana	1
78	carcasa comutatorului	1
79	LED PCB placa-220V	1
80	placa de cablu	1
81	placa de cablu	1
82	dublu manșon	1
83	capacul de șlefuit	1
84	surub	4
85	surub	8
86	Cârlig amplasat	1
87	surub	4
88	linia de acoperire	1
89	surub	2
90	surub	6
91	"o" arc	1
92	carcasa	1
93	capac anti-vânt	1
94	rulment	1
95	fire de sârmă	1
96	treapta mare	1
97	saiba de hartie	1

Nr.	Descrierea piesei	Qty
98	carcasa mare a rulmentului	1
99	surub	4
100	axa de iesire	1
101	rulment	1
102	guler	1
103	Garnitura de ulei	1
104	placă turnantă transparentă	1
105	cerc lateral	1
106	capacul luminii	1
107	sârmă	1
108	Lumina LED	1
109	perie lungă	1
110	perie scurta	1
111	placă de fier	6
112	placă de șlefuit	1
113	M6 Butonul Stop	1
114	M6 Arc	1
115	surub	1
116	Protejați conexiunea	1
117	conductă de praf	1
118	adaptoare de conectare	1
119	φ35 adaptor de conectare	1
120	φ47 adaptor de conectare	1
121	șaiabă de etanșare	1
122	hârtie de șlefuit	1
123	sac de praf	1
124	cataramă	4
125	tuburi termocontractabile	1
126	cataramă	10
127	cataramă in "Y"	2
128	cablu intern-220V	1
129	cataramă	4
130	Bandă de cupru	1

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

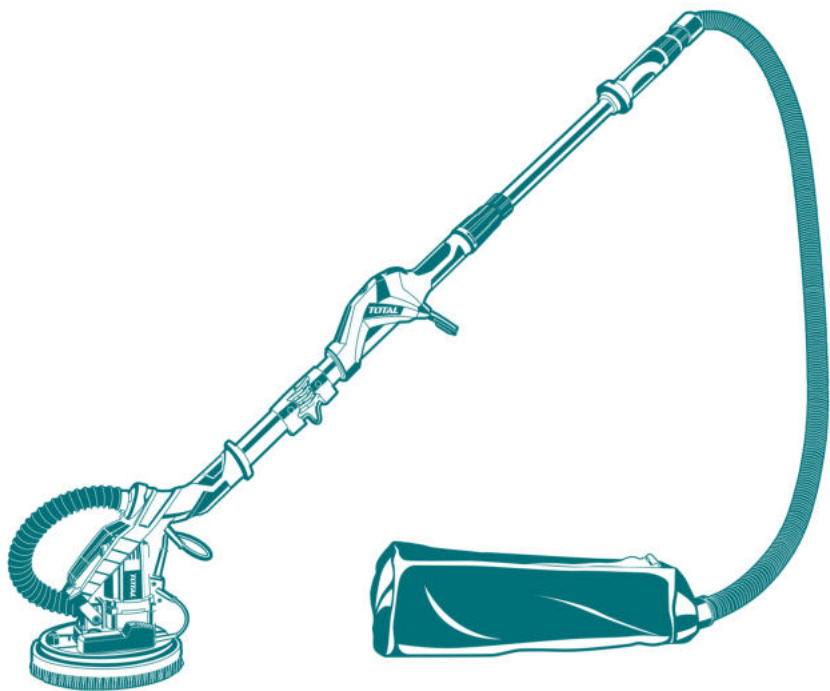

DRYWALL SANDER

www.blademotors.ro

TOTAL TOOLS CO., Limited

1050W

CERTIFICAT DE CALITATE ȘI GARANȚIE

Denumire produs: __SCULE SI ACCESORII TOTAL _____

Tip-model: _____

S/N: _____

Cumpărător: _____

Adresă, telefon: _____

Importator: RIVIERA BIKE SRL, TANASE BANCIU 12, POPESTI LEORDENI , ILFOV

Declarație de Conformitate nr: _____

Factura (bon) nr/data: _____

Prezentul certificat atestă legal ca produsul facturat corespunde documentației de execuție a producătorului, încadrându-se în parametrii de calitate funcționali și de durabilitate prevăzuți, conform Declarației de Conformitate emise. Produsul este comercializat cu respectarea prevederilor O.G. 21/1992 și Legii 449/2003. Prin prezentul certificat se garantează caracteristicile produsului, în situația în care clientul respectă prescripțiile de montare, utilizare, depozitare, conservare și transport. Produsul nu este garantat împotriva utilizării defectuoase.

În cazul depozitării sau utilizării necorespunzătoare, a lovirii, deteriorării prin alte mijloace sau a intervențiilor neautorizate produsul își pierde garanția. Perioada de garanție este de 24 luni de la data cumpărării pentru defectele de fabricație și de material, în cazul achiziționării de către persoane fizice și utilizării pentru uz casnic.

Perioada de garanție este de 6 luni de la data cumpărării pentru defectele de fabricație și de material, în cazul achiziționării de către persoane juridice și utilizării în regim normal (exclus uz profesional). Durata medie de utilizare a produsului este de 3 ani cu condiția respectării instrucțiunilor de montaj și utilizare ce însoțesc produsul. Pentru remedierea defectelor aparute în perioada de garanție sau înlocuirea produsului, clienții se vor adresa unității vânzătoare. Remedierea defectelor apărute se realizează în 15 zile calendaristice de la data prezentării produsului.

Certificatul este valabil numai însoțit de factura sau bonul fiscal emise de unitatea vânzătoare.

Vânzător,
Semnatura și stampila

Cumpărător,
Am primit indicațiile de utilizare,
depozitare, manipulare, conservare și transport

NU fac obiectul garanției următoarele componente și accesorii, ale căror uzuri sunt considerate normale în urma utilizării: Pinion de antrenare lanț (sprocket), șină de ghidaj, sită moară/tocătoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)

Filtru combustibil, bușon benzină, sită rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau pârhii, garnituri sau elemente de etanșare ale carburatorului sau părți componente, ale căror uzuri se datorează utilizării unui combustibil necorespunzător normelor în vigoare;

Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, când uzura se datorează lipsei filtrului de aer sau folosirii unuia necorespunzător, ori în cazul unor detonații produse în urma folosirii unui carburant necorespunzător normelor în vigoare, ori când defecțiunea survine din cauza nerespectării regimului de turație ori în cazul motoarelor în 2T amestec necorespunzător benzină cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzină, pentru uleiurile achiziționate de la distribuitorul S.C. RIVIERA BIKE SRL).Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roți sau role din plastic ;

Aprinderile și relele (în cazul condensării sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, întrerupătoare, cabluri electrice; Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, accelerație, masă cosit, tracțiune, etc);Saboți și plăcuțe frână, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;

Componente electrice sau electronice, când defecțiunile survin din cauza lipsei împământării, utilizarea sau expunerea în condiții de mediu improprie (umezeală excesivă, temperaturi necorespunzătoare, alimentare la tensiune necorespunzătoare) sau tensiune fluctuantă (în cazul generatoarelor de curent, când puterea consumatorilor este mai mare decât cea furnizată;

Presetupă, turbină, carcasă turbină (când defecțiunea a survenit în urma impurităților din pompă sau a presiunii create în pompă de alte utilaje, mașini, etc);

Elementele componente ale sistemului de tăiere, ex: lanț motofierăstrău, disc motocositoare, cuțit masă cosit, cuțit mașină gazon, cuțit moară/tocătoare, etc.;Tambur demaror, șnur starter, arc demaror, mâner starter;

Masă cosit, cuțit masă cosit, pinteni, contracuțite, dinți, suport reglaj, suport nucă, nucă, bieleță (întreg lanțul cinematic al sistemului de tăiere la motocositori), când nu sunt corect exploatate, reglate sau curățite.

Reparatii efectuate in perioada de garantie.

1		2		3	
Data intrarii		Data intrarii		Data intrarii	
Data iesirii		Data iesirii		Data iesirii	
Tehnician Service		Tehnician Service		Tehnician Service	
Semnatura si stampila		Semnatura si stampila		Semnatura si stampila	

Mentiunile privind reparatiile efectuate in perioada de garantie se fac pe verso.